






Kabina prysznicowa kwadratowa MODERN MK-90-185-M






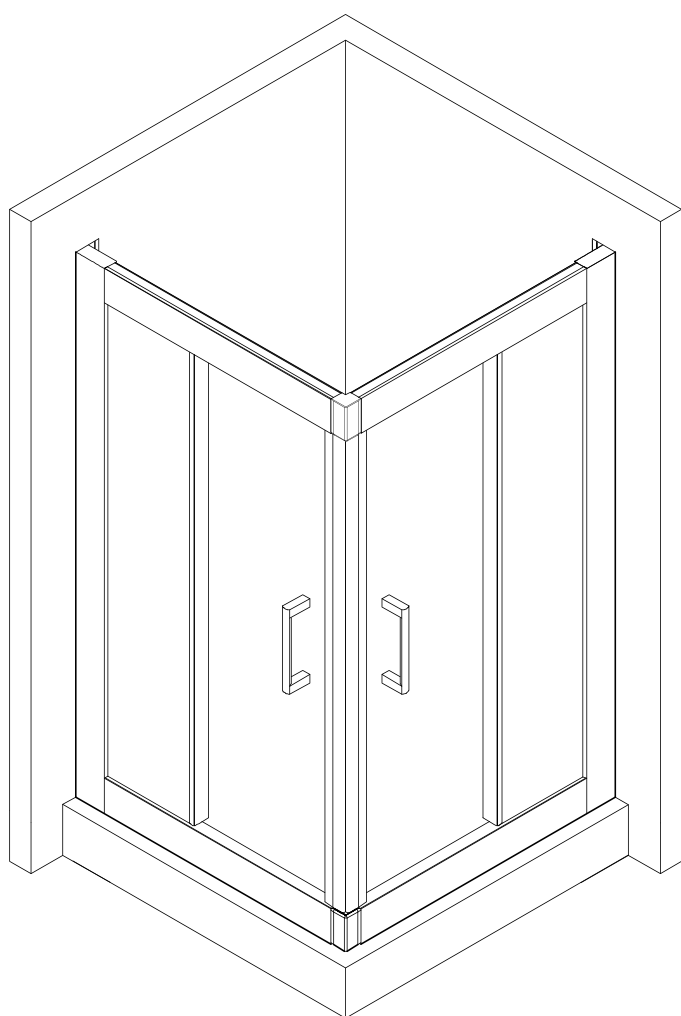


Więcej informacji: www.besco.eu

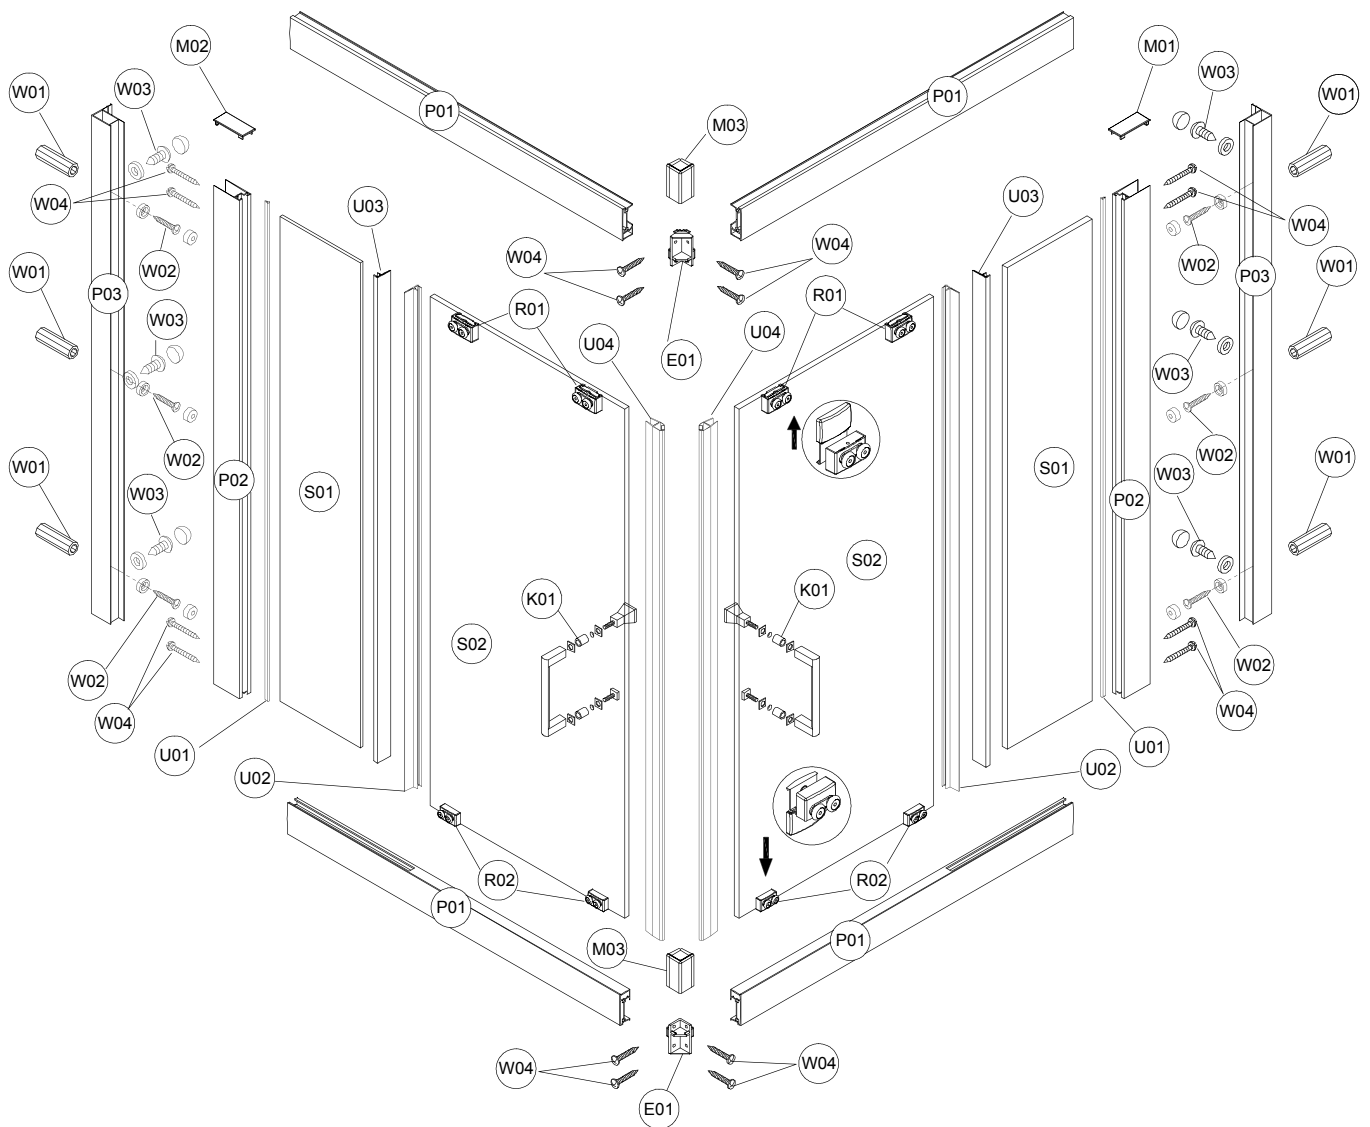


numer części	index	opis	j.m.	ilość	szkic
P01	PPMDKP01C2	Profil prowadnica prosta MODERN z uszczelkami, dł. 823 mm, chrom	szt.	4	
P02	PBMDUP02C2	Profil boczny MODERN, dł. 1850 mm, chrom	szt.	2	
P03	PSMDUP03C2	Profil ścienny MODERN, dł. 1848 mm, chrom	szt.	2	
U01	USMDUU01P2	Uszczelka przyszybowa MODERN, dł. 1850 mm, bezbarwna	szt.	2	
U02	UBMDUU02P2	Uszczelka boczna MODERN, dł. 1817 mm, bezbarwna	szt.	2	
U03	UBMDUU03P2	Uszczelka boczna MODERN, dł. 1762 mm, bezbarwna	szt.	2	
U04	UMMDUU04P2	Uszczelka magnetyczna MODERN, dł. 1817 mm, bezbarwna	szt.	2	
K01	KLUUUK01C1	Uchwyt/klamka MODERN, chrom	szt.	2	
R01	RGMDUR01C1	Rolka górna MODERN, chrom	szt.	4	
R02	RDMDUR02C1	Rolka dolna MODERN, chrom	szt.	4	
M01	MBUUUM01C1	Maskownica/zaślepka do profilu MODERN, lewa, chrom	szt.	1	
M02	MBUUUM02C1	Maskownica/zaślepka do profilu MODERN, prawa, chrom	szt.	1	
M03	MPMDKM03C1	Maskownica łącznika MODERN, chrom	szt.	2	
W01	WKUUUW01D1	Kolek montażowy, Ø 6 mm, plastik	szt.	6	
W02	WZUUUW02C1	Wkręt ST4x30 + zaślepka chrom, komplet	szt.	6	
W03	WZUUUW03C1	Wkręt ST4x12 + zaślepka chrom, komplet	szt.	6	
W04	WRUUUW04C1	Wkręt ST4x30, chrom	szt.	16	
E01	EEMDKE01C1	Łącznik do profilu/prowadnicy MODERN, chrom	szt.	2	
S01	SSMDKS01M4	Szyba stała MODERN, 1776 mm x 354 mm x 6 mm, mrożona	szt.	2	
S02	SRMDKS02M4	Szyba ruchoma płaska MODERN, 1817 mm x 466 mm x 6 mm, mrożona	szt.	2	

Sugerowane narzędzia


ołówek		gumowy młotek	
śrubokręt krzyżakowy		nóż do tapet	
silikon bezbarwny sanitarny		wiertło Ø6 mm	Ø6 
poziomica		wiertło Ø3 mm	Ø3 
miarka (min. 2 metry)		wiertarka	
klucz nasadowy 8 mm			

Najczęściej popełniane błędy montażowe:


- 1) Brak wypoziomowania podłoża (brodzika)
- 2) Nieprawidłowe skręcenie profili bocznych z profilem górnym i dolnym (należy zwrócić uwagę, czy wkręty umieszczone są w odpowiednich miejscach oraz nie dokręcać wkrętów zbyt mocno, aby nie spowodować odkształcenia profilu bocznego)
- 3) Brak wypoziomowania kabiny po umieszczeniu w profilach ściennych
- 4) Nieprawidłowy montaż i regulacja rolek
- 5) Nakładanie "zimnych uszczelek" - uszczelki przed montażem powinny być przechowywane minimum 12 godzin w temperaturze pokojowej
- 6) Przycięcie uszczelek U02 i U03 - uszczelki są dopasowane do kabiny fabrycznie
- 7) Brak uszczelek między szybą boczną a profilem
- 8) Nieprawidłowy montaż uszczelek U01 - część z ząbkami powinna być skierowana do szyby
- 9) Nieprawidłowy montaż uszczelek U03 - jeśli uszczelka nie jest założona poprawnie, do dołu szyby, kabina nie będzie szczelna

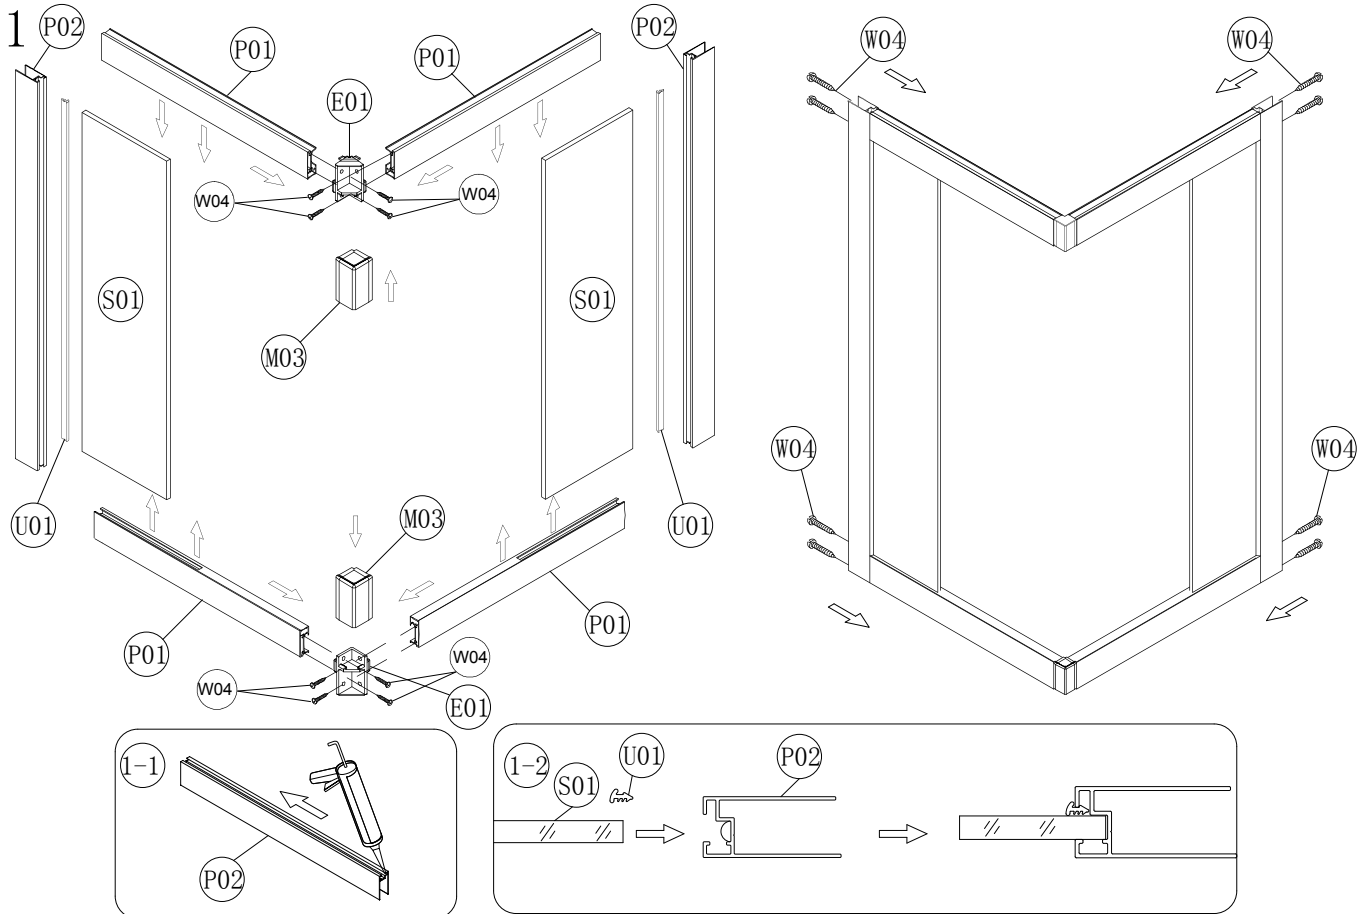





Uwaga: Uszczelkę U01 należy zamontować po skręceniu konstrukcji z elementów P01 oraz P02

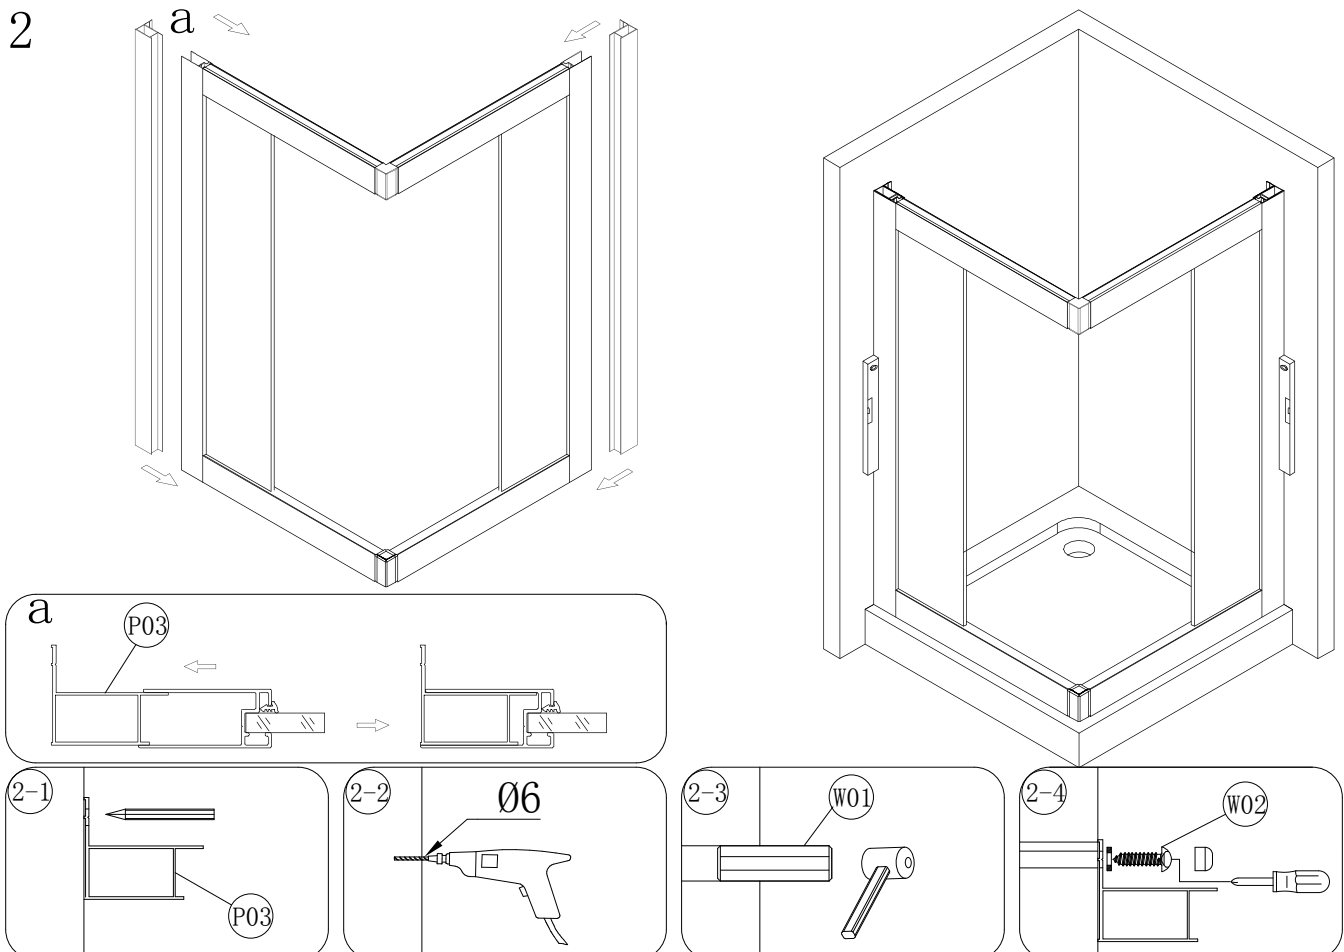

3

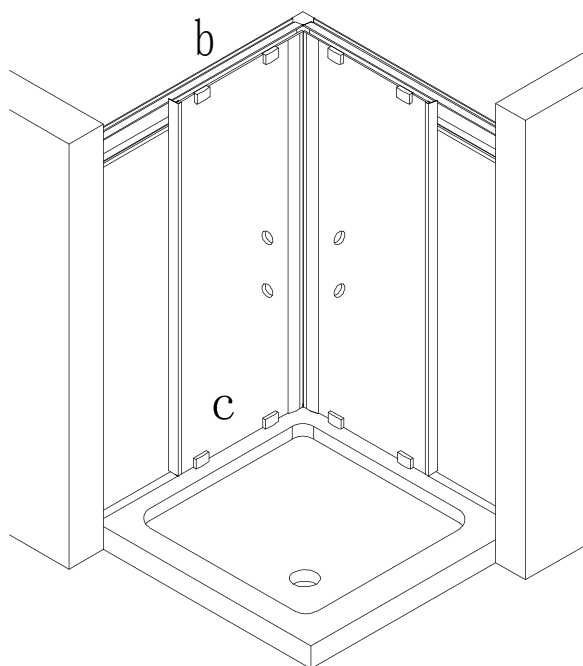


wewnątrz

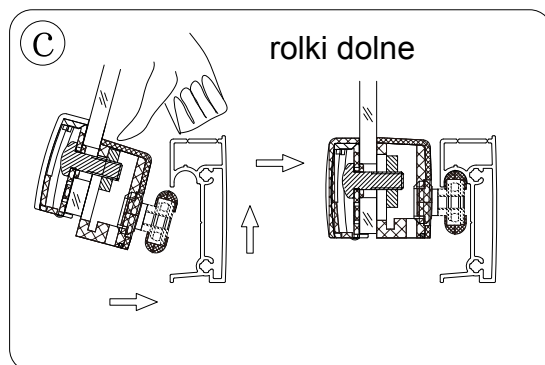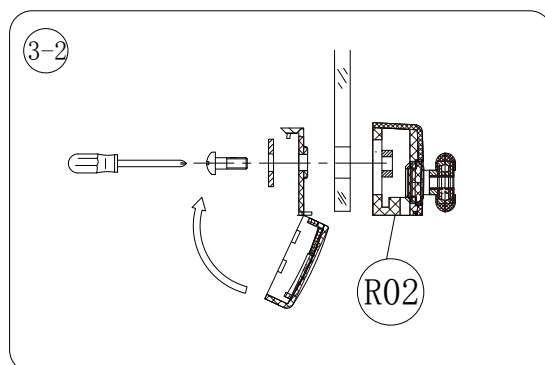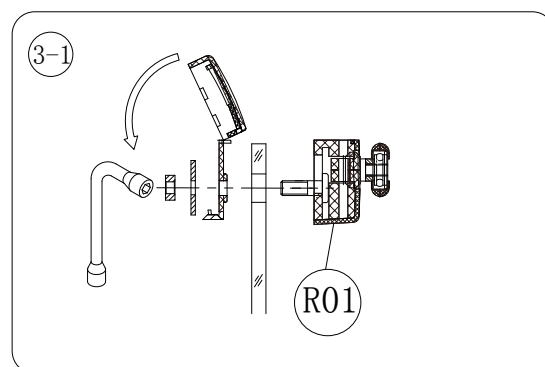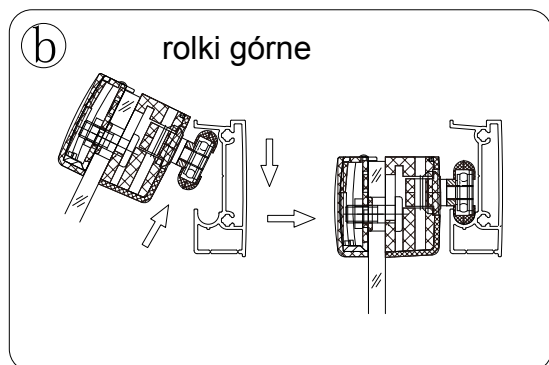


4

Regulacja


Ruchome drzwi należy wyregulować zgodnie z rysunkiem tak, aby obie listwy magnetyczne przylegały do siebie na całej długości.

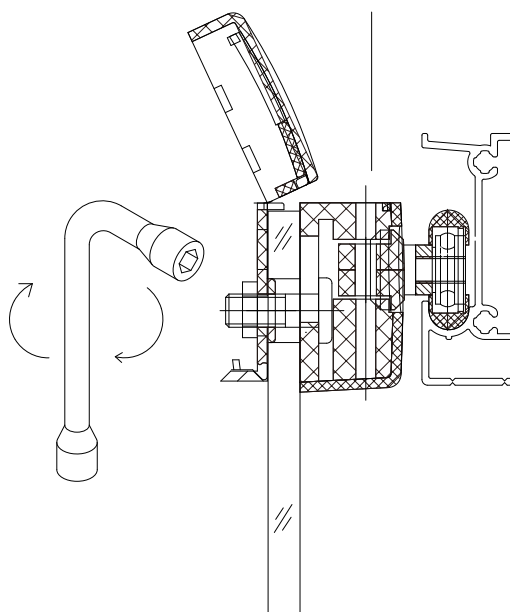

5

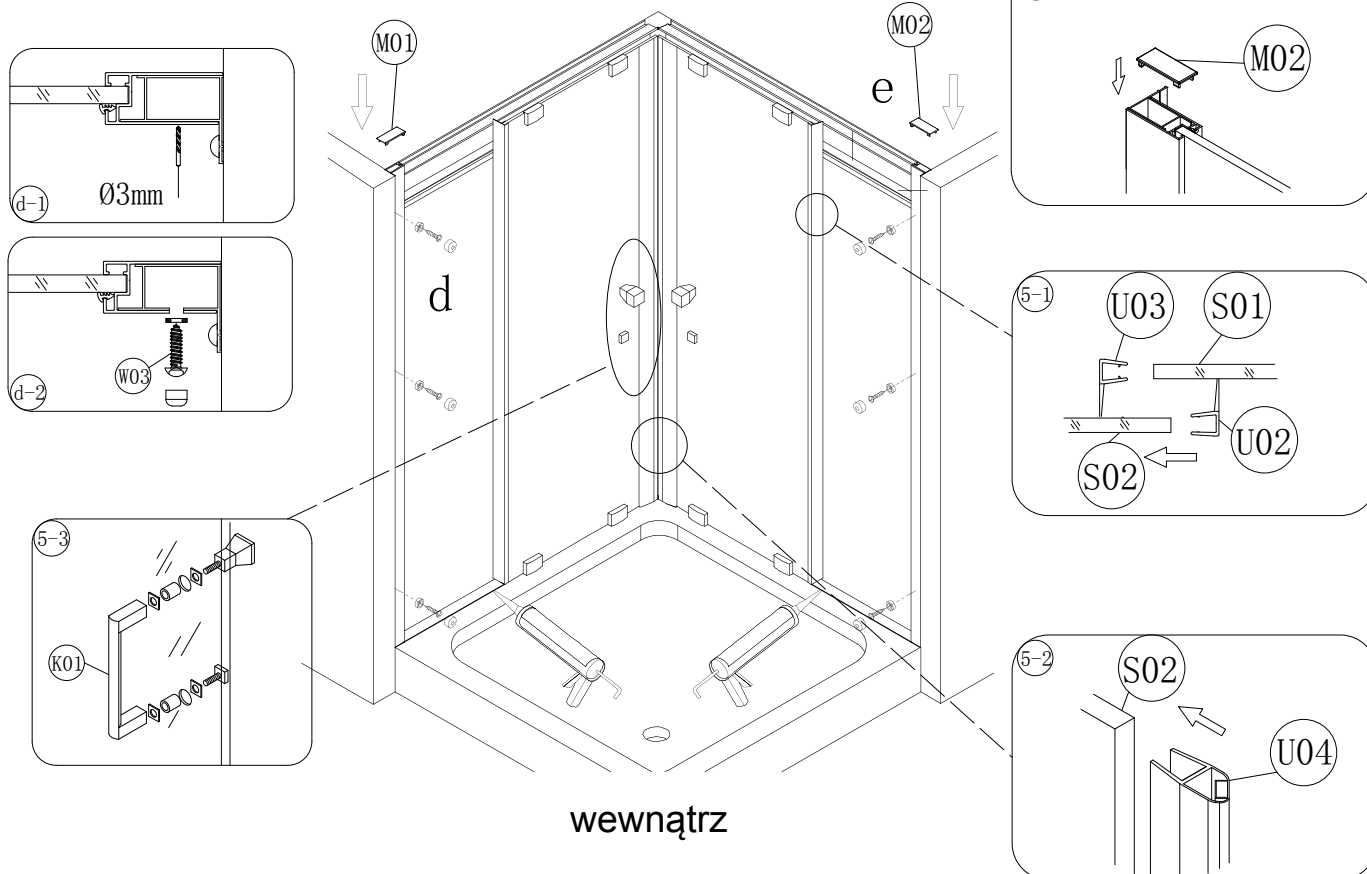

6

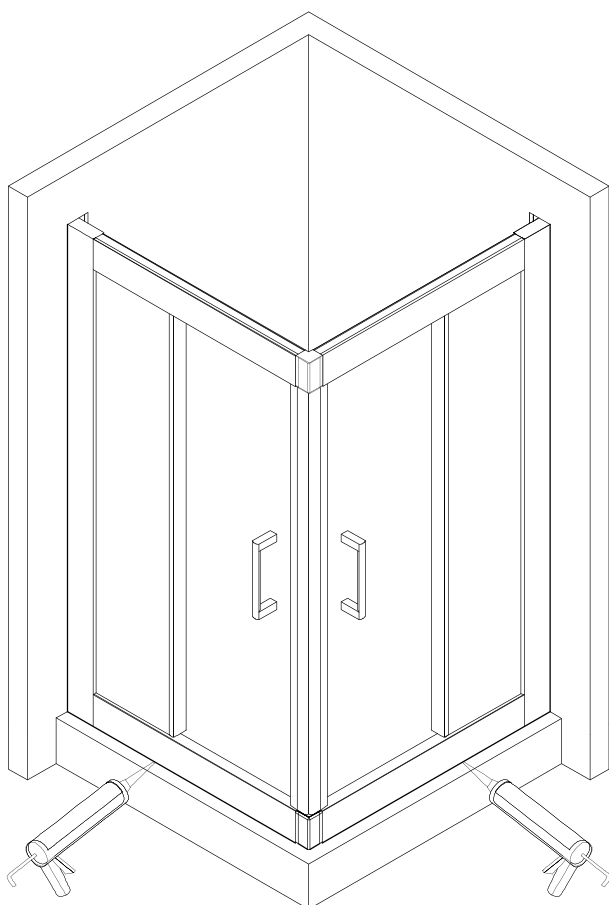

Zalecenia eksploatacyjne:

Nie należy używać kabiny prysznicowej przez 48h od momentu zakończenia jej montażu. Do czyszczenia nie należy stosować środków żrących ani zawierających substancji ściernych. Rekomendowany Środek: Besco Professional „Kabiny i parawany”

Jak dbać o kabiny prysznicowe Besco?

Wystarczy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, aby móc przez długie lata bezproblemowo cieszyć się swoją kabiną prysznicową. Ważne jest stosowanie jedynie miękkich gąbek i ściereczek oraz płynów nie zawierających substancji żrących czy cząsteczek szorujących, gdyż bardzo łatwo mogą one zniszczyć szklaną powierzchnię kabiny. Aby ułatwić naszym Klientom codzienną pielęgnację naszych wyrobów oraz zapewnić ich komfortowe użytkowanie, wprowadziliśmy do oferty profesjonalny środek do kabin prysznicowych **Besco Professional "Kabiny i parawany"**

DANE KONTAKTOWE

Besco Sp. z o.o.

ul. Kościelna 21

38-524 Besko

NIP: 687-18-38-293

REGON: 180097110

K: +48 600 700 336

T: +48 13 467 34 44

F: +48 13 467 34 44

e-mail: info@besco.eu